



Estado Actual muelles

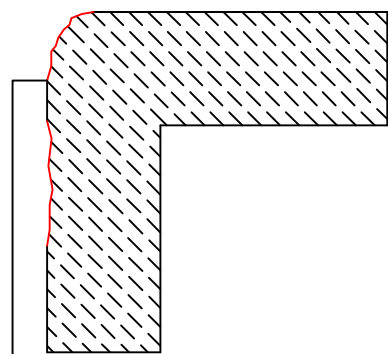

Perdida de capa superficial de Hormigon dejando la armadura a la intemperie, oxidandose y con peligro de perder la resistencia portante

Perfil LPN 100X100X1

Estado Reformado

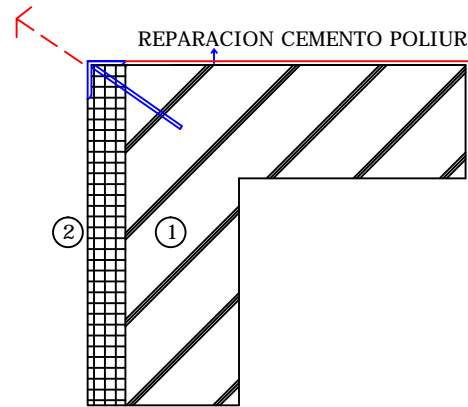


Perfil lpn a colocar Enrasado con el Peto

Ejecucion:

Ejecucion:

- ① Estructura Saneada
- ② Sub-Estructura  
Cemento(Pasivado de armadura y puente de union)  
+ Mallazo unido con conectores (tacos quimicos)  
+ Gunitado  
(10-15cm) De espesor Total.

PROMOTOR MERCAGRANADA	<b>NAVE DE POLIVALENCIA</b>	FECHA AGOSTO/2018
 MERCAGRANADA www.mercagranada.es		ESCALA 1/500 1/20
	PLANO PLANTA GENERAL-REHABILITACION DE MUELLES	PLANO <b>01</b>